

# PR<sup>®</sup>



## 4 1 1 4

**Transmisor  
universal**

No. 4114V103-ES

Desde nº de serie. 090390001



**SIGNALS THE BEST**

**BE** ► PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signaltætningsmoduler til industriel automation. Digital forøgning af produktet består af isolatorer, Displays, Ex-interfaces, Temperaturdrapsenheder, Universalmoduler og DI Displays. Vores produkter kan tåle på selv på de mest ekstreme miljøer med elektrisk støjr, vibrationer og temperaturfluktuationer, og alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder. »Signals the Best« er os lovsproget på vores filosofi om kvalitet og på vores internationale mere krævende.

**UK** ► PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital signal conditioning modules for industrial automation. The product range includes Isolators, Displays, Ex Interfaces, Temperature Transmitters, and Universal Modules. You can trust our products in the most extreme environments with electrical noise, vibrations and temperature fluctuations, and all products comply with the most exacting international standards. »Signals the Best« is the epitome of our philosophy – and your guarantee for quality.

**FR** ► PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le traitement des signaux analogiques et numériques dans tous les domaines industriels. La gamme de produits s'étend des transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux interfaces SI, jusqu'aux modules universels. Vous pouvez compter sur nos produits même dans les conditions d'utilisation sévères, p.ex. bruit électrique, vibrations et fluctuations de température. Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les plus strictes. Notre devise »SIGNALS the BEST« c'est notre ligne de conduite - et pour vous l'assurance de la meilleure qualité.

**DE** ► PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm an analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodulen für die industrielle Automatisierung. Dieses Programm umfasst Displays, Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und Universalgeräte. Sie können unsere Geräte auch unter extremen Einsatzbedingungen wie elektrisches Rauschen, Erschütterungen und Temperaturschwingungen vertrauen, und alle Produkte von PR electronics werden in Übereinstimmung mit den strengsten internationalen Normen produziert. »Signals the Best« ist Ihre Garantie für Qualität!

# TRANSMISOR UNIVERSAL

4114

## TABLA DE CONTINIDOS

Peligro .....	2
Identificación de símbolos .....	3
Instrucciones de seguridad.....	3
Declaración de conformidad.....	5
Cómo desmontar el sistema 4000.....	6
Cuando el LED frontal rojo se enciende o el indicador muestra AO.ER.....	6
Opciones avanzadas.....	7
Aplicación.....	7
Características técnicas.....	7
PR 4501 display / programador frontal.....	8
Aplicaciones.....	9
Códigos de pedido.....	10
Especificaciones eléctricas.....	10
Visualización en el 4501 de la detección de error en sensor y señal de entrada fuera de rango .....	13
Límites en la detección de error en sensor.....	14
Lecturas de error .....	14
Conexiones .....	15
Diagrama de bloques.....	16
Programación / operar con las teclas de función.....	17
Árbol de configuración.....	20
Árbol de programación, advanced settings (ADV.SET).....	22
Textos de ayuda desplegables.....	23



**GENERAL**

## **PELIGRO**

Este módulo está diseñado para conectar a tensiones eléctricas peligrosas. Ignorar este peligro puede perjudicar a las personas de forma severa o producir daños mecánicos. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas y fuego, las instrucciones de seguridad de este manual deben ser observadas y seguirse las pautas. Las especificaciones no deben ser excedidas y el módulo debe ser aplicado sólo como se describe seguidamente. Antes de utilizar el módulo, se debe examinar minuciosamente este manual. Sólo personal cualificado (técnicos) deberían instalar este módulo. Si el equipo es usado de forma diferente a la especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede ser deteriorada.



**TENSIÓN  
PELIGROSA**

## **PELIGRO**

Hasta que el módulo esté fijo, no hay que conectarle tensiones peligrosas. Las operaciones siguientes deberían ser llevadas a cabo en los módulos desconectados y bajo condiciones de seguridad ESD:

Montaje general, conexión y desconexión de cables.  
Localización de averías del módulo.



**La reparación del módulo y el cambio de los circuitos dañados deben ser hechos solamente por PR electronics A/S.**



**INSTALA-  
CIÓN**

## **PELIGRO**

El SISTEMA 4000 deben ser montado en carril DIN según DIN 46277.



## **PELIGRO**

No abrir la cubierta frontal del módulo ya que esto dañará al conector del indicador / programador frontal PR 4501. Este módulo no contiene interruptores DIP ni puentes.

# IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS



**Triángulo con una marca de exclamación:** Peligro / Atención.  
Situaciones potencialmente letales.



**La marca CE** demuestra que el módulo cumple con los requerimientos esenciales de las directivas.



**El símbolo doble de aislamiento** indica que el módulo está protegido por un aislamiento doble o reforzado.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### DEFINICIONES

Las tensiones peligrosas han sido definidas como aquéllas entre los rangos: 75 a 1500 VCC y 50 a 1000 VCA. Los técnicos son personas cualificadas educadas o formadas para montar, operar y también localizar averías de forma técnicamente correcta y conforme a las regulaciones en materia de seguridad. Los operadores, estando familiarizados con los contenidos de este manual, ajustan y operan los botones o potenciómetros durante la operativa normal.

### RECEPCIÓN Y DESEMPAQUE

Desenvolver el módulo sin dañarlo. El envoltorio debería guardarse siempre con el módulo hasta que éste se haya instalado de forma permanente. Chequear al recibir el módulo que el tipo corresponde al módulo pedido.

### MEDIOAMBIENTE

Evitar los rayos de sol directos, polvo, altas temperaturas, vibraciones mecánicas y golpes, además de lluvia y humedad pesada. Si es necesario, el calor que excede los límites indicados para temperatura ambiente se ha de evitar con ventilación.

Todos los módulos están dentro de las categorías Instalación Categoría II, Polución Nivel 1 y Aislamiento Clase II.

### MONTAJE

Solamente los técnicos que están familiarizados con los términos técnicos, advertencias e instrucciones del manual y que pueden cumplirlas, deberían conectar el módulo.

Si hubiera cualquier duda acerca de la correcta conexión del módulo, por favor, contacten con nuestro distribuidor local o, alternativamente, a

**PR electronics S.L.**  
**[www.prelectronics.es](http://www.prelectronics.es)**

El montaje y conexión del módulo debería cumplir con la legislación nacional para el montaje de materiales eléctricos, en relación con la sección del cable, fusible protector y localización. Las descripciones de las conexiones de entrada/salida se muestran en el diagrama de bloques y en la etiqueta lateral.

Lo siguiente se aplica a módulos conectados a tensiones fijas peligrosas:

La máxima protección del fusible será de 10 A y, al igual que el interruptor de potencia, debería ser fácilmente accesible y próximo al módulo. El interruptor de potencia debería estar marcado con una etiqueta, que indique la forma de desconectar el módulo.

Las 2 primeras cifras del número de serie indican el año de fabricación.

### **CONDICIONES DE INSTALACIÓN UL**

Para uso en una superficie plana en un recinto tipo 1.

Utilizar únicamente en clase de polución Nivel 2 o mejora.

Temperatura ambiente máx. .... 60°C

Tamaño máx. del cable ..... AWG 26-14

Número de archivo UL ..... E231911

### **CALIBRACIÓN Y AJUSTE**

Durante la calibración y el ajuste, la medida y conexión de tensiones externas deben ser realizadas de acuerdo con las especificaciones de este manual. Los técnicos deben usar herramientas e instrumentos seguros.

### **OPERATIVA NORMAL**

Los operadores son los únicos a los que se les permite ajustar y operar los módulos que están instalados de forma segura en cuadros, etc., para evitar los peligros de daños corporales y deterioros en los módulos. Esto significa, que no hayan descargas eléctricas peligrosas y que el módulo sea fácilmente accesible.

### **LIMPIEZA**

Cuando lo desconectamos, el módulo puede ser limpiado con un paño humedecido con agua destilada.

### **RESPONSABILIDAD**

En la medida en la que las instrucciones de este manual no sean seguidas estrictamente, el cliente no puede exigir a PR electronics A/S las condiciones que éste ofrece normalmente en los acuerdos de ventas establecidos.

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Como fabricante

**PR electronics A/S**  
**Lerbakken 10**  
**DK-8410 Rønde**

declara por este medio que el siguiente producto:

**Tipo: 4114**

**Nombre: Transmisor universal**

está en conformidad con las directivas y estándares siguientes:

La Directiva EMC 2004/108/CE y enmiendas posteriores

**EN 61326-1**

Para la especificación del nivel de funcionamiento aceptable de EMC,  
dirijase a las especificaciones eléctricas del módulo.

La Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE y posteriores enmiendas

**EN 61010-1**

Rønde, 20 de agosto 2009



Kim Rasmussen  
Firma del fabricante

# CÓMO DESMONTAR EL SISTEMA 4000

Primero, recordar quitar los conectores con tensiones peligrosas.



## Imagen 1:

Separar el módulo del carril DIN subiendo la esclusa posterior.

## Quando el LED frontal rojo se enciende o el indicador muestra AO.ER

El PR4114 está diseñado como un dispositivo SIL, con un alto nivel de seguridad. Por tanto, hay una medida constante de la salida 4...20 mA. Si la corriente es 0, el dispositivo entra en modo de error activando el LED (rojo) frontal. Esta función no aparece por defecto, debemos activarla en el menú. El modo de error solo puede ser desactivado quitando la tensión de alimentación y volviendo a ponerla.



# TRANSMISOR UNIVERSAL PReasy 4114

- *Entrada para RTD, termopar, Ohm, potm., mA y V*
- *Alimentación a 2 hilos > 16 V*
- *Aprobación FM para instalación en Div. 2*
- *Salida de corriente / tensión*
- *Alimentación universal CA o CC*

## Opciones avanzadas

- Programable mediante display frontal extraíble (4501), calibración de proceso, simulación de las señales, protección mediante clave de acceso, diagnósticos de error y texto de ayuda disponible en varios idiomas.

## Aplicación

- Medida de temperatura electrónica, linealizada, con sensor RTD o termopar.
- Conversión de la variación de resistencia lineal a señales de corriente / tensión estándares, por ejemplo, de solenoides y válvulas mariposa o movimientos lineales con potenciómetro asociado.
- Fuente de alimentación y aislador de señal para transmisores de 2 hilos.
- Controlador de procesos con salida analógica estándar.
- Separación galvánica de señales analógicas y medida de señales libres de potencial.
- El 4114 está diseñado de acuerdo a estrictos requerimientos de seguridad y, por ello, puede aplicarse en instalaciones de SIL 2.

## Características técnicas

- Cuando se usa el 4114 en combinación con el display / programador frontal 4501, todos los parámetros operacionales pueden ser modificados para adaptarse a cualquier aplicación.
- Un LED frontal verde / rojo indica operación normal y mal funcionamiento.
- Revisión continua de la información vital almacenada por razones de seguridad.
- Aislamiento galvánico de 2,3 kVCA en los 3 puertos.

## PR 4501 DISPLAY / PROGRAMADOR FRONTAL



### Funcionalidad

La simple y fácilmente comprensible estructura de menú del PReasy y los explicativos textos de ayuda guían sin esfuerzo y automáticamente a través de los pasos de configuración, lo que hace que el producto sea muy fácil de usar. Las funciones y opciones de configuración están descritas en la sección “Programación / operar las teclas de función”.

### Aplicación

- Interfase de comunicaciones para modificar los parámetros operacionales en 4114.
- Puede ser movido de un módulo 4114 a otro y descargar la configuración del primer transmisor a los siguientes.
- Display fijo para visualizar información de proceso y estados.

### Características técnicas


- Display LCD con 4 líneas; la línea 1 (H=5,57 mm) muestra la señal de entrada, la línea 2 (H=3,33 mm) muestra las unidades, la línea 3 (H=3,33 mm) muestra la salida analógica o el nombre del TAG y la línea 4 muestra el estado de la comunicación.
- El acceso a la programación puede ser bloqueado asignando una clave de acceso. La clave de acceso es guardada en el transmisor para asegurar un alto nivel de protección contra modificaciones no autorizadas en la configuración.

### Montaje / instalación

- Enganchar el 4501 en el frontal del 4114.


# APLICACIONES

## Señales de entrada:

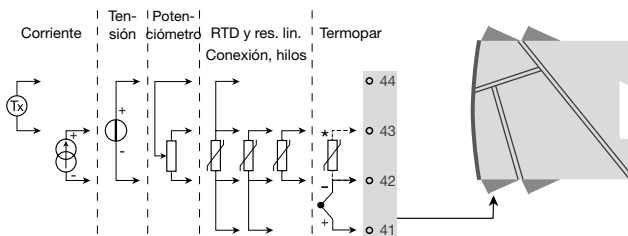


Pide separadamente: El conector CJC 5910.  
Mira el esquema de conexiones pagina 15.

## Señales de salida:

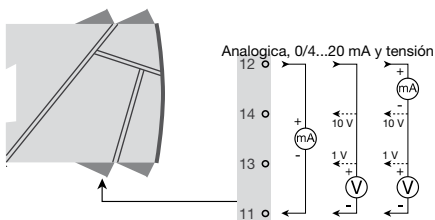

## Alimentación:

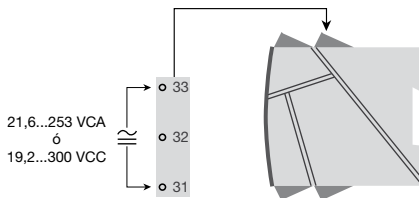

## Códigos de pedido

**4114 = Transmisor universal**

**4501 = Display / programador frontal**

**5910 = Conector CJC**

### Especificaciones eléctricas

Rango de especificaciones ..... -20°C a +60°C

#### Especificaciones comunes:

Tensión de alimentación universal ..... 21,6...253 VCA, 50...60 Hz  
ó 19,2...300 VCC

Consumo máx. .... ≤ 2,0 W

Fusible ..... 400 mA SB / 250 VCA

Tensión de aislamiento, test/opera. .... 2,3 kVCA / 250 VCA

Interfase de comunicaciones ..... Programador frontal 4501

Relación señal / ruido ..... Mín. 60 dB (0...100 kHz)

Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%):

Entrada temperatura ..... ≤ 1 s

Entrada mA / V ..... ≤ 400 ms

Temperatura de calibración ..... 20...28°C

Precisión, la mayor de los valores generales y básicos:

Valores generales		
Tipo de entrada	Precisión absoluta	Coefficiente de temperatura
Todos	≤ ±0,1% d. intervalo	≤ ±0,01% d. intervalo / °C

Valores básicos		
Tipo de entrada	Precisión básica	Coefficiente de temperatura
mA	$\leq \pm 4 \mu\text{A}$	$\leq \pm 0,4 \mu\text{A} / ^\circ\text{C}$
Volt	$\leq \pm 20 \mu\text{V}$	$\leq \pm 2 \mu\text{V} / ^\circ\text{C}$
Pt100	$\leq \pm 0,2^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,01^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
R lin.	$\leq \pm 0,1 \Omega$	$\leq \pm 0,01 \Omega / ^\circ\text{C}$
Potenciómetro	$\leq \pm 0,1 \Omega$	$\leq \pm 0,01 \Omega / ^\circ\text{C}$
TC-type: E, J, K, L, N, T, U	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,05^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Tipo TC: R, S, W3, W5, LR	$\leq \pm 2^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,2^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Tipo TC: B 160...400°C	$\leq \pm 4,5^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,45^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Tipo TC: B 400...1820°C	$\leq \pm 2^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,2^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$

Influencia sobre la inmunidad EMC .....	$< \pm 0,5\%$ d. intervalo
Inmunidad EMC extendida: NAMUR NE 21, criterio A, explosión .....	$< \pm 1\%$ d. intervalo

Tensiones auxiliares:

Alimentación a 2 hilos (term. 44...43).....	25...16 VCC / 0...20 mA
Tamaño máx. hilo .....	1 x 2,5 mm <sup>2</sup> cable trenzado
Torsión del terminal de atornillado .....	0,5 Nm
Humedad relativa .....	$< 95\%$ HR (no cond.)
Dimens., sin display frontal (HxAxP) .....	109 x 23,5 x 104 mm
Dimens., con display frontal (HxAxP).....	109 x 23,5 x 116 mm
Grado de protección .....	IP20
Peso .....	145 g / 160 g con 4501

#### Entrada RTD, resistencia lineal y potenciómetro:

Tipo de entrada	Valor mín.	Valor máx.	Estándar
Pt100	-200°C	+850°C	IEC60751
Ni100	-60°C	+250°C	DIN 43760
R lin.	0 $\Omega$	10000 $\Omega$	-
Potenciómetro	10 $\Omega$	100 k $\Omega$	-

Entrada para tipos RTD:

Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000  
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000

Res. del cable por hilo (máx.), RTD ..... 50  $\Omega$   
 Corriente del sensor, RTD ..... Nom. 0,2 mA  
 Efecto de la resistencia del cable del sensor (3 / 4 hilos), RTD ..... < 0,002  $\Omega$  /  $\Omega$   
 Detección de error en el sensor, RTD ..... Sí  
 Detección de cortocircuito, RTD ..... < 15  $\Omega$

#### Entrada termopar:

Tipo	Valor mín.	Valor máx.	Estándar
B	0°C	+1820°C	IEC 60584-1
E	-100°C	+1000°C	IEC 60584-1
J	-100°C	+1200°C	IEC 60584-1
K	-180°C	+1372°C	IEC 60584-1
L	-200°C	+900°C	DIN 43710
N	-180°C	+1300°C	IEC 60584-1
R	-50°C	+1760°C	IEC 60584-1
S	-50°C	+1760°C	IEC 60584-1
T	-200°C	+400°C	IEC 60584-1
U	-200°C	+600°C	DIN 43710
W3	0°C	+2300°C	ASTM E988-90
W5	0°C	+2300°C	ASTM E988-90
LR	-200°C	+800°C	GOST 3044-84

#### Compensación unión fría (CJC):

vía sensor en el conector 5910 ..... 20...28°C  $\pm$   $\pm$  1°C  
 -20...20°C /  
 28...70°C  $\leq$   $\pm$  2°C

vía sensor CJC interno .....  $\pm$ (2,0°C + 0,4°C \*  $\Delta$ t)

$\Delta$ t = temperatura interna-temperature ambiente

Detección error sensor, todos tipos de TC. Sí

Corriente error en sensor:

Cuando detecta ..... Nom. 2  $\mu$ A

Cuando no ..... 0  $\mu$ A

#### Entrada de corriente:

Rango de medida ..... 0...20 mA

Rangos de medida programables ..... 0...20 y 4...20 mA

Resistencia de entrada ..... Nom. 20  $\Omega$  + PTC 50  $\Omega$

Detección de error en sensor:

Interrupción de bucle 4...20 mA ..... Sí

#### Entrada de tensión:

Rango de medida ..... 0...12 VCC

Rangos de medida programables ..... 0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /  
 0...10 y 2...10 V

Resistencia de entrada..... Nom. 10 M $\Omega$

### Salida de corriente:

Rango de la señal (intervalo)..... 0...20 mA  
Rangos de señal programables ..... 0...20 / 4...20 / 20...0 y 20...4 mA  
Carga (máx.) ..... 20 mA / 800  $\Omega$  / 16 VCC  
Estabilidad de carga.....  $\leq$  0,01% d. interv. / 100  $\Omega$   
Detección de error en sensor..... 0 / 3,5 / 23 mA / ninguna  
NAMUR NE 43 Upscale / Downscale ..... 23 mA / 3,5 mA  
Límite de salida  
  señales de 4...20 y 20...4 mA ..... 3,8...20,5 mA  
  señales de 0...20 y 20...0 mA ..... 0...20,5 mA  
Límite de corriente .....  $\leq$  28 mA

### Salida de tensión:

Rango de la señal ..... 0...10 VCC  
Rangos de señal programables ..... 0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /  
  2...10 / 1...0 / 1...0,2 / 5...0 / 5...1 /  
  10...0 y 10...2 V  
Carga (mín.) ..... 500 k $\Omega$

### Aprobación Ex / I.S.:

FM, aplicable en..... Class I, Div. 2, Group A, B, C, D  
  Class I, Div. 2, Group IIC  
  Zone 2  
Temperatura ambiente máx. para T5 ..... 60°C

### Aprobación marina:

Det Norske Veritas, Ships & Offshore ..... Standard for Certification No. 2.4

### Aprobación GOST R:

VNIIM, Cert. No. .... Ver [www.prelectronics.es](http://www.prelectronics.es)

### Requerimientos observados:

EMC 2004/108/CE ..... EN 61326-1  
LVD 2006/95/CE ..... EN 61010-1  
FM ..... 3600, 3611, 3810 y ISA 82.02.01  
UL, Standard for Safety ..... UL 508

### Estándar:

d. intervalo = del rango seleccionado presencialmente

## Visualización en el 4501 de la detección de error en sensor y señal de entrada fuera de rango

Verificación de error en el sensor:		
Módulo:	Configuración:	Detección de error en el sensor:
4114	OUT.ERR=NONE.	OFF
	Otro:	ON

Lectura fuera de rango (IN.LO, IN.HI): Si el rango válido del convertidor A/D o del polinomial es sobrepasado			
Entrada	Rango	Lectura	Límite
VOLT	0...1 V / 0,2...1 V	IN.LO	< -25 mV
		IN.HI	> 1,2 V
	0...10 V / 2...10 V	IN.LO	< -25 mV
		IN.HI	> 12 V
CURR	0...20 mA / 4...20 mA	IN.LO	< -1,05 mA
		IN.HI	> 25,05 mA
LIN.R	0...800 Ω	IN.LO	< 0 Ω
		IN.HI	> 1075 Ω
	0...10 kΩ	IN.LO	< 0 Ω
		IN.HI	< 110 kΩ
POTM	-	IN.LO	< -0,5 %
		IN.HI	> 100,5 %
TEMP	TC / RTD	IN.LO	< rango de temp. -2°C
		IN.HI	> rango de temp. +2°C

Lectura del display bajo mín.- / sobre máx. (-1999, 9999):			
Entrada	Rango	Lectura	Límite
Todas	Todos	-1999	Lectura del display <-1999
		9999	Lectura del display >9999

### Límites en la detección de error en sensor

Detección de error en el sensor (SE.BR, SE.SH):			
Entrada	Rango	Lectura	Límite
CURR	Rotura de lazo (4...20 mA)	SE.BR	<= 3,6 mA; >= 21 mA
POTM	Todos, SE.BR en los 3 cables	SE.BR	> ca. 126 kΩ
LIN.R	0...800 Ω	SE.BR	> ca. 875 Ω
	0...10 kΩ	SE.BR	> ca. 11 kΩ
TEMP	TC	SE.BR	> ca. 750 kΩ / (1,25 V)
	RTD, 2, 3 y 4 hilos	SE.BR	> ca. 15 kΩ
	Ninguno SE.SH para Pt10, Pt20 y Pt50	SE.SH	< ca. 15 Ω

### Lecturas de error


Lectura de error en el hardware		
Búsqueda de error	Lectura	Causa del error
Test del CJC interno del sensor	CJ.ER	Defecto en el sensor CJC o temp. fuera de rango
Prueba de suma de la configuración en la FLASH	FL.ER	Error en la FLASH
Prueba de medida de la corriente de la salida analógica	AO.ER	1) Sin carga en salida de corriente (sólo S4...20/20...4 mA)
Test de comunicación 4501 / 4114	NO.CO	Error de conexión
Verifig. que la señal de entrada muestra la config. de entrada	IN.ER	1) Nivel. de error en entrada
Verifique que config. guard. en 4501 corresponde al módulo	TY.ER	Configuración no es 4114

¡Indicaciones de error en el display centellean una vez por segundo. El texto de ayuda explica el error!  
El error puede sólo ser anulado desconectando y conectando la alimentación del módulo.













# CONEXIONES

## Alimentación



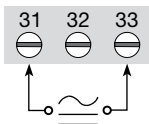


## Entradas:

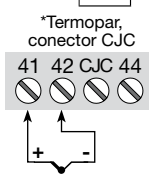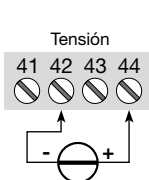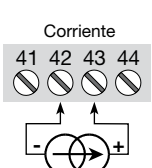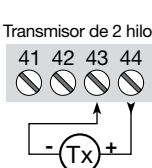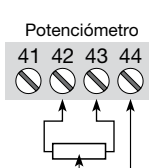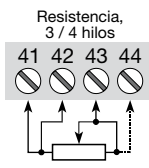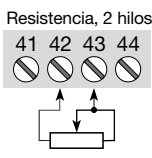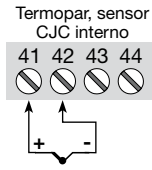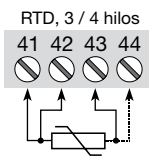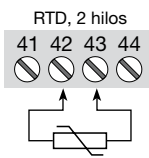


\* Pide separadamente: El conector CJC 5910.

## Salidas:

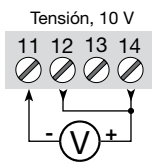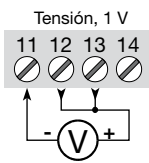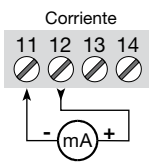

# DIAGRAMA DE BLOQUES

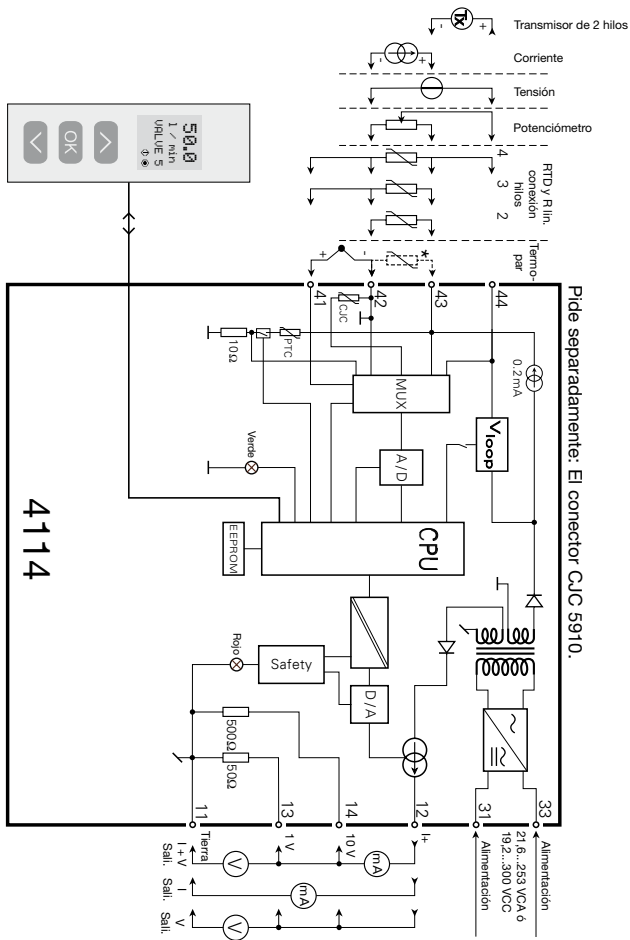

# PROGRAMACIÓN / OPERAR CON LAS TECLAS DE FUNCIÓN

Documentación para el árbol de configuración.

## En general:

Cuando se configura el 411, el usuario es guiado a través de todos los parámetros, de forma que se pueden escoger los valores con los que el módulo se adaptará a la aplicación. Para cada menú hay un texto de ayuda desplegable que es mostrado automáticamente en el display.

La configuración se lleva a cabo a través de las 3 teclas de función:

- ⊕ incrementará el valor numérico o escogerá el parámetro siguiente
- ⊖ decrementará el valor numérico o escogerá el parámetro anterior
- ⊞ aceptará el valor escogido y finalizará el menú

Una vez la configuración ha sido entrada, el display volverá al estado de defecto 1.0

Presionando y manteniendo el paso ⊞ volverá al menú previo o volverá al estado de defecto (1.0) sin guardar los valores o parámetros cambiados.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, el display volverá al estado de defecto 1.0 sin guardar los cambios de configuración.

## Más explicaciones:

**Password de protección:** El acceso a la programación puede ser bloqueado mediante la asignación de una clave de acceso. La clave de acceso se guarda en el transmisor a fin de asegurar un alto nivel de protección contra las modificaciones no autorizadas de configuración. Usando el código maestro 2008, todos los menús de configuración estarán disponibles.

## Información de error en sensor y señal vía el indicador frontal 4501

El error de sensor (mirar límites en la tabla) se muestra como SE.BR (sensor break, rotura de sensor) ó SE.SH (sensor short, cortocircuito en sensor). Las señales fuera del rango seleccionado (no error en sensor, mirar tabla para límites) son mostradas como IN.LO indicando señal de entrada baja o IN.HI indicando señal de entrada alta. La indicación de error se muestra en la línea 3 como texto y, al mismo tiempo, el contraste parpadea. La línea 4 del display es una línea de estado que muestra el modo COM (destello regular) que indica el funcionamiento correcto del 4501 y flechas ascendentes / descendentes que indican la tendencia en la lectura de la señal de entrada.

## Indicación de error en sensor y señal sin indicador frontal

El estado de la unidad puede ser también leído desde el LED rojo/verde en el frontal del módulo.

El LED verde parpadeando a 13 Hz indica operación normal.

El LED verde parpadeando a 1 Hz indica error en sensor.

El LED verde fijo indica error interno.


El LED rojo fijo indica error fatal.

## Funciones avanzadas

La unidad da acceso a cierto número de funciones avanzadas que pueden ser obtenidas respondiendo "Sí" en el punto "adv. set".

**Configuración del display:** Aquí se puede ajustar: el contraste del brillo y la contraluz, la configuración del número TAG con 6 caracteres alfanuméricos, selección de la lectura funcional en la línea 3 del display (escoger entre la lectura de la salida analógica o el número tag).

**Calibración de proceso mediante 2 puntos:** La unidad puede ser calibrada para proceso mediante 2 puntos de la señal de entrada. Una señal de entrada baja (no necesariamente el 0%) es aplicada y el valor actual es entrado vía el 4501. Después se aplica una señal alta (no necesariamente el 100%) y el valor actual es entrado vía el 4501. Si se acepta usar la calibración, la unidad trabajará de acuerdo a este nuevo ajuste. Si más tarde rechaza este punto del menú o escoje otro tipo de señal de entrada, la unidad volverá a la calibración hecha desde fábrica.

**Función simulación de proceso:** Si acepta el punto "EN.SIM" es posible simular una señal de entrada mediante las teclas con flechas ascendentes y descendentes y, de esta forma, controlar la señal de salida. Cuando finaliza el paso , la unidad vuelve al modo normal.

**Password:** Aquí puede escoger un password entre 0000 y 9999 a fin de proteger la unidad contra modificaciones de configuración no autorizadas. La unidad, por defecto, se suministra sin password. Si usted ha bloqueado, por error, la unidad con password, puede siempre acceder al menú usando el password maestro 2008.

**Idioma:** En el menú "lang.setup" puede escoger entre 7 idiomas diferentes en el texto de ayuda que aparecerá en el menú. Puede escoger entre UK, DE, FR, IT, ES, SE y DK.

## **Auto diagnosis**

La unidad realiza una auto diagnosis avanzada de los circuitos internos.

Los posibles errores siguientes pueden ser mostrados en la unidad frontal 4501.

CJ.ER - Error en el sensor CJC o temperatura fuera de rango

FL.ER - Error en la Flash

AO.ER - Sin carga en la salida de corriente (sólo en S4...20 mA / S20...4 mA)

NO.CO - Error de conexión

IN.ER - Niveles de error en la entrada

TY.ER - La configuración en el 4501 no se corresponde con el tipo de producto

## **Selección de unidades**

Después de escoger el tipo de señal de entrada se puede escoger el tipo de unidades de proceso que se deberían mostrar en la línea de texto 2 (mirar tabla). La selección de entrada de temperatura siempre muestra el valor de proceso en Celsius o Fahrenheit. Esto es seleccionado en el paso del menú después de la selección de entrada de temperatura.

## **Seguridad de lazo**

Cuando el dispositivo se entrega con la configuración por defecto, la función SIL está desactivada. La función de seguridad de lazo (loop surveillance) puede seleccionarse en el menú O.RANGE, esto permite al dispositivo funcionar en modo SIL, en el menú debemos seleccionar S4...20 mA. Por favor tenga en cuenta que cuando la seguridad de lazo está activa, el error de sensor será indicado como un error en la señal de la salida analógica.

## **CJC**

En el menú CJC puedes elegir entre conector CJC o compensación de la unión fría interna. El conector CJC (PR5910) debe ser pedido por separado.

## **Memoria**

En el menú de memoria puedes guardar la configuración del dispositivo en el 4501, y luego mover el 4501 a otro modulo del mismo tipo y cargar la configuración guardada en el nuevo dispositivo.


# ÁRBOL DE CONFIGURACIÓN


Power up

Si no se pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, el display volverá al estado de defecto 1.0 sin guardar los cambios de configuración.

- ⬆ Incrementar valor / escoger próximo parámetro
- ⬇ Decrementar valor / escoger parámetro anterior
- Ⓞ Guardar el valor escogido y pasar al siguiente menú


Mantener en Ⓞ para volver al menú anterior / volver al menú 1.0 sin guardar

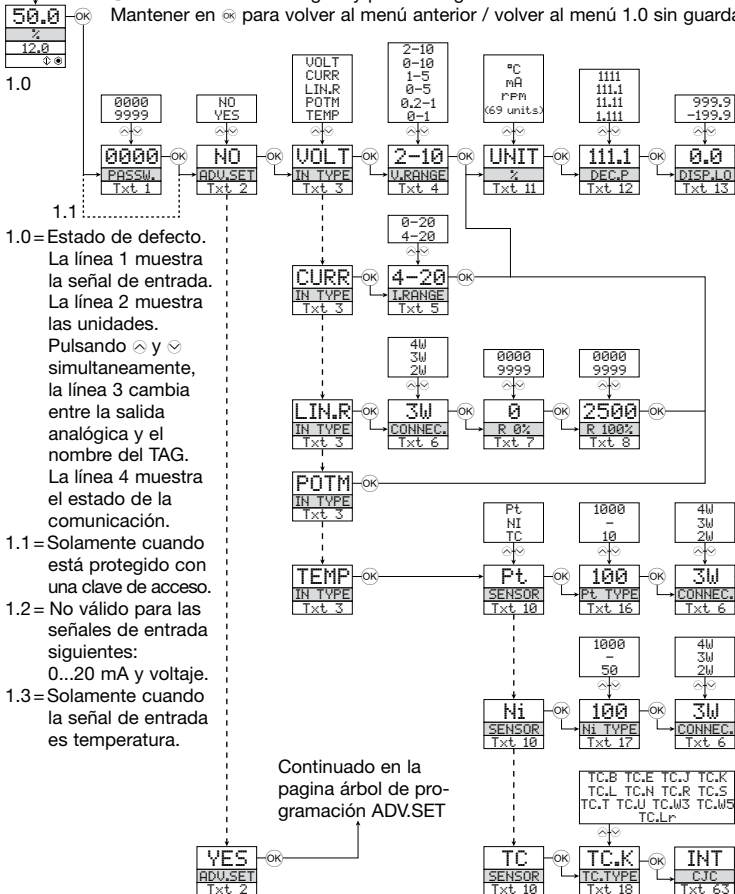

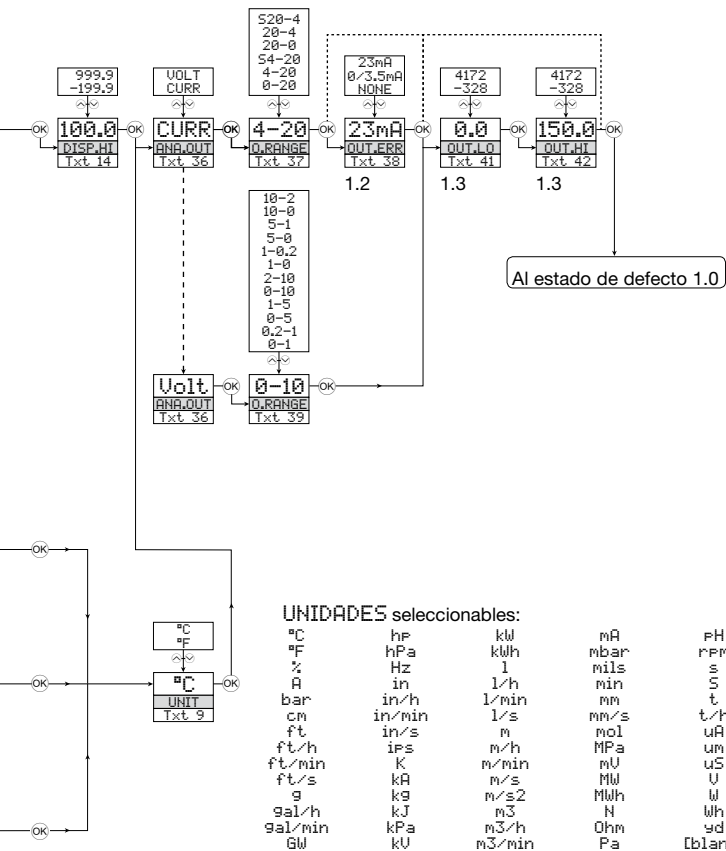

# ÁRBOL DE PROGRAMACIÓN, ADVANCED SETTINGS (ADV.SET)

2.0 = En el submenú simulación (SIM) pulsar **OK** para volver al estado de defecto 1.0.

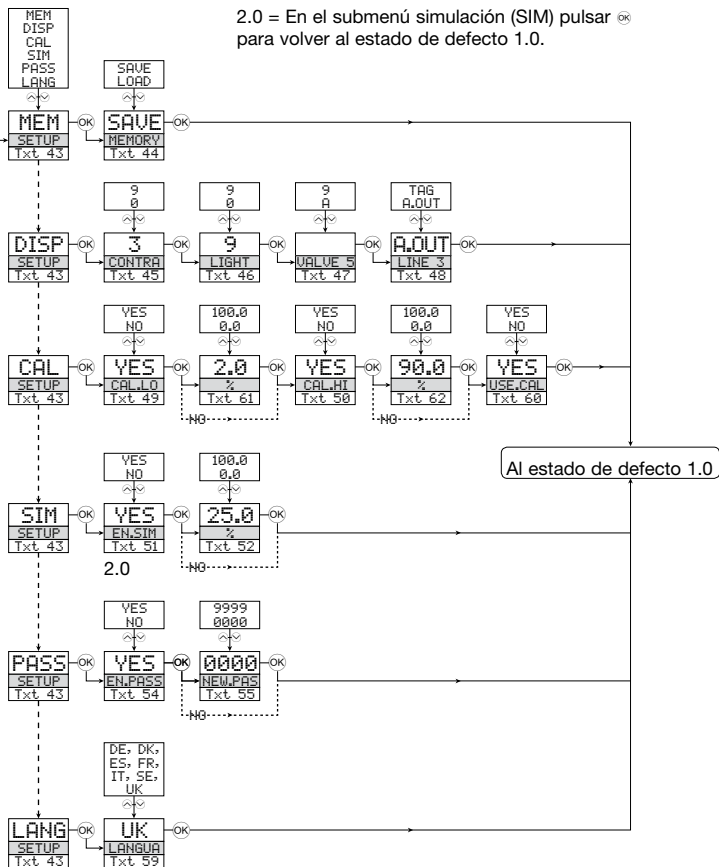



## TEXTOS DE AYUDA DESPLEGABLES

- [01] Entrar clave de acceso correcta
- [02] ¿Entrar en el menú avanzado de configuración?
- [03] Seleccionar entrada de temperatura  
Seleccionar entrada potenciómetro  
Seleccionar entrada de resistencia lineal  
Seleccionar entrada de corriente  
Seleccionar entrada de tensión
- [04] Seleccionar rango de entrada 0.0-1 V  
Seleccionar rango de entrada 0.2-1 V  
Seleccionar rango de entrada 0-5 V  
Seleccionar rango de entrada 1-5 V  
Seleccionar rango de entrada 0-10 V  
Seleccionar rango de entrada 2-10 V
- [05] Seleccionar rango de entrada 0-20 mA  
Seleccionar rango de entrada 4-20 mA
- [06] Seleccionar conexión del sensor 2 hilos  
Seleccionar conexión del sensor 3 hilos  
Seleccionar conexión del sensor 4 hilos
- [07] Entrar valor bajo de resistencia
- [08] Entrar valor alto de resistencia
- [09] Seleccionar Celsius como unidad de temperatura  
Seleccionar Fahrenheit como unidad de temperatura
- [10] Seleccionar tipo de sensor termopar  
Seleccionar tipo de sensor Ni  
Seleccionar tipo de sensor Pt
- [11] Seleccionar unidades de display
- [12] Seleccionar posición del punto decimal
- [13] Entrar rango bajo de visualización
- [14] Entrar rango alto de visualización
- [15] Entrar relés en % del rango de entrada  
Entrar relés en unidades de visualización
- [16] Seleccionar Pt10 como tipo de sensor  
Seleccionar Pt20 como tipo de sensor  
Seleccionar Pt50 como tipo de sensor  
Seleccionar Pt100 como tipo de sensor  
Seleccionar Pt200 como tipo de sensor  
Seleccionar Pt250 como tipo de sensor  
Seleccionar Pt300 como tipo de sensor  
Seleccionar Pt400 como tipo de sensor  
Seleccionar Pt500 como tipo de sensor  
Seleccionar Pt1000 como tipo de sensor
- [17] Seleccionar Ni50 como tipo de sensor  
Seleccionar Ni100 como tipo de sensor  
Seleccionar Ni120 como tipo de sensor  
Seleccionar Ni1000 como tipo de sensor
- [18] Seleccionar termopar B como tipo de sensor  
Seleccionar termopar E como tipo de sensor  
Seleccionar termopar J como tipo de sensor  
Seleccionar termopar K como tipo de sensor  
Seleccionar termopar L como tipo de sensor  
Seleccionar termopar N como tipo de sensor  
Seleccionar termopar R como tipo de sensor  
Seleccionar termopar S como tipo de sensor  
Seleccionar termopar T como tipo de sensor  
Seleccionar termopar U como tipo de sensor  
Seleccionar termopar W3 como tipo de sensor  
Seleccionar termopar W5 como tipo de sensor  
Seleccionar termopar Lr como tipo de sensor
- [36] Seleccionar corriente como tipo de salida analógica  
Seleccionar tensión como tipo de salida analógica
- [37] Seleccionar 0-20 mA como rango de salida  
Seleccionar 4-20 mA como rango de salida  
Seleccionar S4-20mA con seguridad de lazo  
Seleccionar 20-0 mA como rango de salida  
Seleccionar 20-4 mA como rango de salida  
Seleccionar S20-4 mA con seguridad de lazo
- [38] Selec. no acción de error (sal. no def. cuando hay error)  
Selec. escala baja cuando hay error  
Selec. NAMUR NE43 escala baja cuando hay error  
Selec. NAMUR NE43 escala alta cuando hay error
- [39] Seleccionar rango de salida 0.0-1 V  
Seleccionar rango de salida 0.2-1 V  
Seleccionar rango de salida 0-5 V  
Seleccionar rango de salida 1-5 V  
Seleccionar rango de salida 0-10 V  
Seleccionar rango de salida 2-10 V  
Seleccionar rango de salida 1-0.0 V  
Seleccionar rango de salida 1-0.2 V  
Seleccionar rango de salida 5-0 V  
Seleccionar rango de salida 5-1 V  
Seleccionar rango de salida 10-0 V  
Seleccionar rango de salida 10-2 V
- [41] Entrar valor de temperatura para salida analógica baja
- [42] Entrar valor de temperatura para salida analógica alta
- [43] Entrar clave de acceso  
Entrar modo simulación  
Realizar calibración del proceso  
Entrar configuración del display  
Realizar operaciones de memoria
- [44] Cargar las configuraciones guardadas en el módulo  
Guardar configuración del módulo en el 4501
- [45] Ajustar contraste del LCD
- [46] Ajustar contraluz del LCD
- [47] Escribir etiqueta del equipo (TAG) en 6 caracteres
- [48] El valor de la salida analóg. mostrado en la línea 3  
La etiqueta del equipo mostrada en la línea 3
- [49] ¿Calibrar la entrada baja del valor de proceso?
- [50] ¿Calibrar la entrada alta del valor de proceso?
- [51] ¿Permitir modo de simulación?
- [52] Entrar la entrada del valor de simulación
- [54] ¿Permitir la protección de la clave de acceso?
- [55] Entrar nueva clave de acceso
- [59] Seleccionar idioma
- [60] ¿Usar valores de calibración del proceso?
- [61] Entrar valor para punto de calibración bajo
- [62] Entrar valor para punto de calibración alto
- [63] Seleccionar la temperatura interna del sensor  
Seleccionar conector CJC (Accesorio)



**Displays** Displays para grandes pantallas con una amplia selección de tipos de pantalla para aplicaciones de temperatura, torque, momento, peso, etc. El display permite una configuración, así como funciones de medición y funciones de programación de software PR Reset.



**Interfaces** Interfaces para señales analógicas digitales así como A/D y D/A y señales de sensores, convertidores de frecuencia y sistemas de control, en zonas 20, 21 y 22.



**Aislamiento** Sistema de aislamiento para señales digitales y analógicas, así como A/D y D/A y señales de sensores, convertidores de frecuencia y sistemas de control, en zonas 20, 21 y 22.






















**Temperatura** Aislamiento de selección de transmisores de temperatura para el montaje de módulos de canalización digital y analógica con el uso de un sistema de conexión digital para aplicaciones específicas y sensores específicos hasta transmisores universales.



**Universal** Módulos programables frontales con una variedad de opciones de configuración para aplicaciones de alta precisión y alta fiabilidad de procesos de calibración, linealización y autodiagnóstico.



**PR**<sup>®</sup>

- 
 [www.preelectronics.fr](http://www.preelectronics.fr)  
 [sales@preelectronics.fr](mailto:sales@preelectronics.fr)
- 
 [www.preelectronics.de](http://www.preelectronics.de)  
 [sales@preelectronics.de](mailto:sales@preelectronics.de)
- 
 [www.preelectronics.es](http://www.preelectronics.es)  
 [sales@preelectronics.es](mailto:sales@preelectronics.es)
- 
 [www.preelectronics.it](http://www.preelectronics.it)  
 [sales@preelectronics.it](mailto:sales@preelectronics.it)
- 
 [www.preelectronics.se](http://www.preelectronics.se)  
 [sales@preelectronics.se](mailto:sales@preelectronics.se)
- 
 [www.preelectronics.co.uk](http://www.preelectronics.co.uk)  
 [sales@preelectronics.co.uk](mailto:sales@preelectronics.co.uk)
- 
 [www.preelectronics.com](http://www.preelectronics.com)  
 [sales@preelectronics.com](mailto:sales@preelectronics.com)

## Head office

Denmark  
 PR electronics A/S  
 Lerbakken 10  
 DK-8410 Rønne

[www.preelectronics.com](http://www.preelectronics.com)  
[sales@preelectronics.dk](mailto:sales@preelectronics.dk)  
 tel. +45 86 37 26 77  
 fax +45 86 37 30 85



QUALITY SYSTEM AND ENVIRONMENTAL  
 MEDICAL MANAGEMENT SYSTEM  
 DS/EN ISO 9001  
 DS/EN ISO 14001

